VN.Mx, VN.MTx tengelyvég motor

Üzembe helyezési kézikönyv

Figyelem!

A kézi csörlő láncát összefogó műanyag kötözőt csak a motor felszerelése után vágja le! Ellenkező esetben, a lánc megcsavarodik a lánckeréken és az leugrik róla. Szét kell szedni a motort, hogy újra vissza lehessen tenni azt.
A STOP kört mindenképpen kösse be, mert a motor meghibásodik!

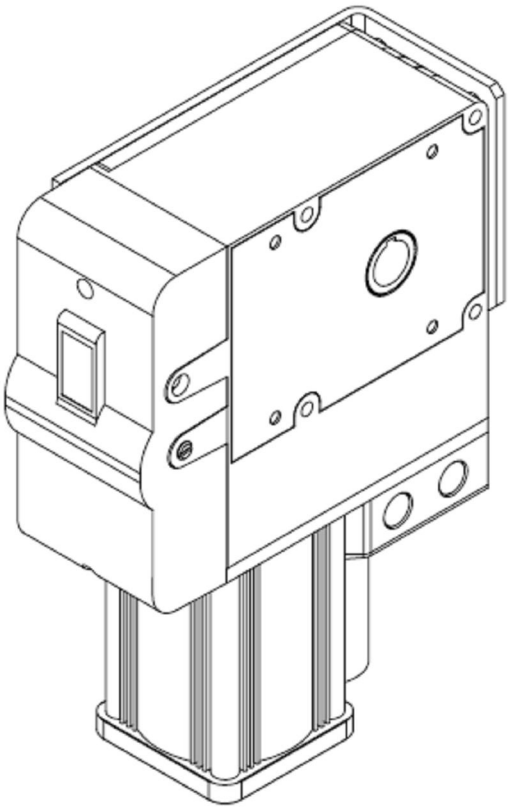

Technikai adatok:

	VN.M20	VN.MT20	VN.M40	VN.MT40
Tápfeszültség:	230V	400V	230V	400V
Áramfelvétel:	3A	1,7A	3A	1,7A
Teljesítmény:	600W	800W	600W	800W
Nyomaték:	90Nm	105Nm	90Nm	105Nm
Fordulatszám:	24r/s	24r/s	24r/s	24r/s
Végállás áttétele:	1/20	1/20	1/40	1/40
Munka/szünet:	40%	80%	40%	80%
Hővédelem:	130°C	130°C	130°C	130°C
Műk. Hőmérs.:	-5…+40 °C	-5…+40 °C	-5…+40 °C	-5…+40 °C
Kondenzátor:	20µF	20µF	20µF	20µF
Kenés:		Olaj (Agip Blasia 32)		
Tömeg:	15kg	15kg	15kg	15kg
Kihajtás:	25,4mm	25,4mm	25,4mm	25,4mm

Befoglaló méretek:

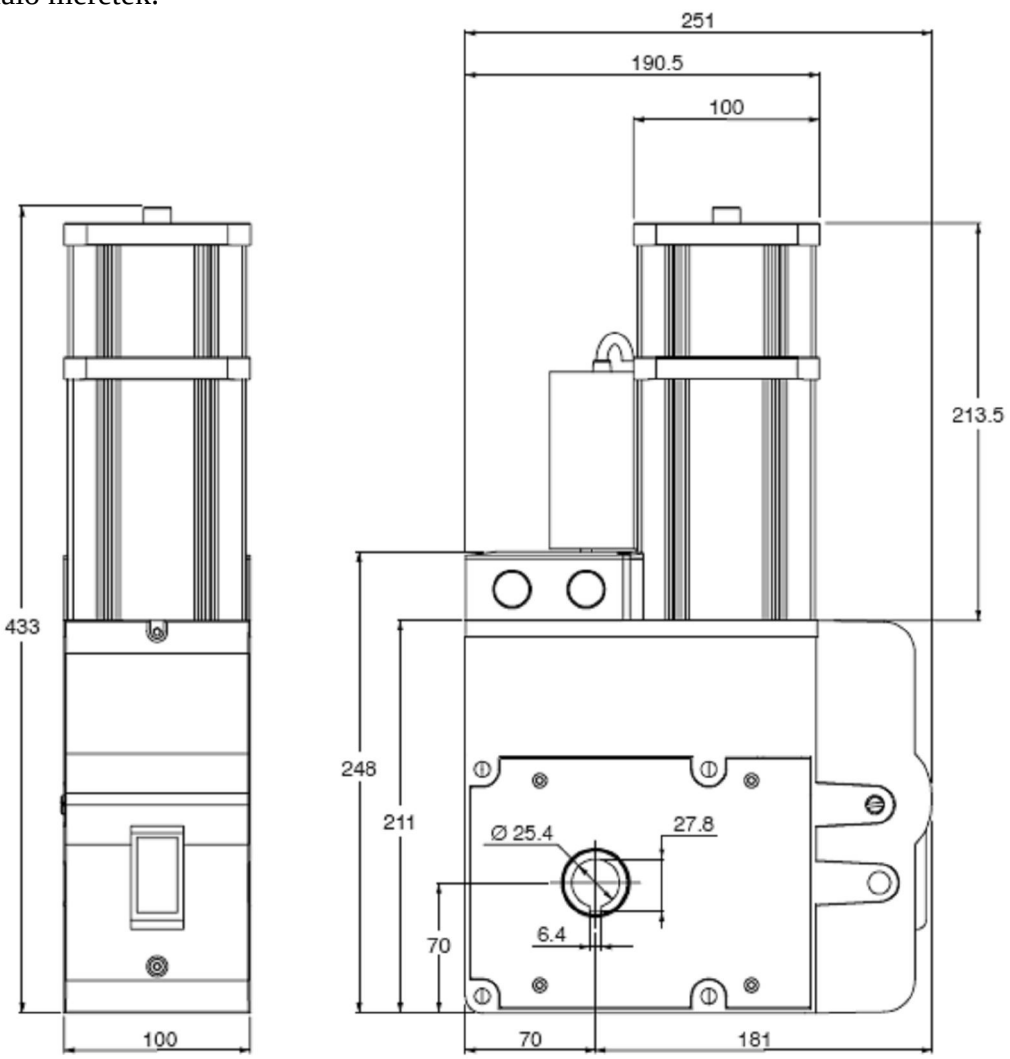

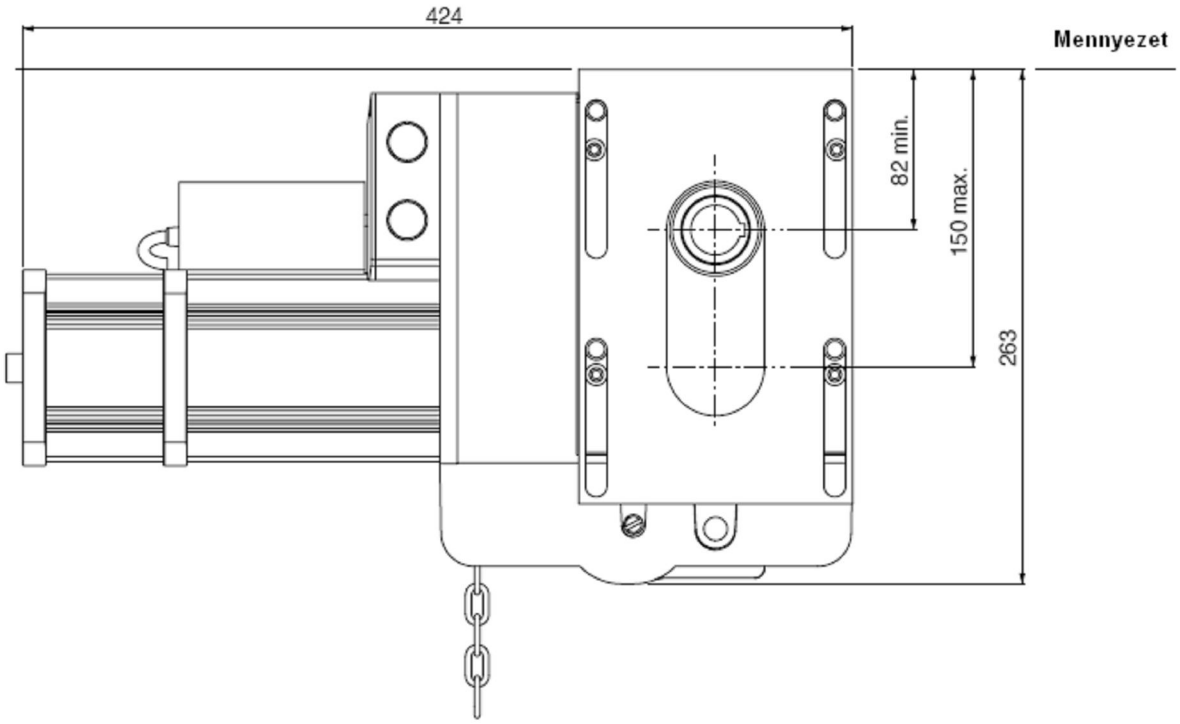
424
Mennyezet
82 min.
150 max.
263

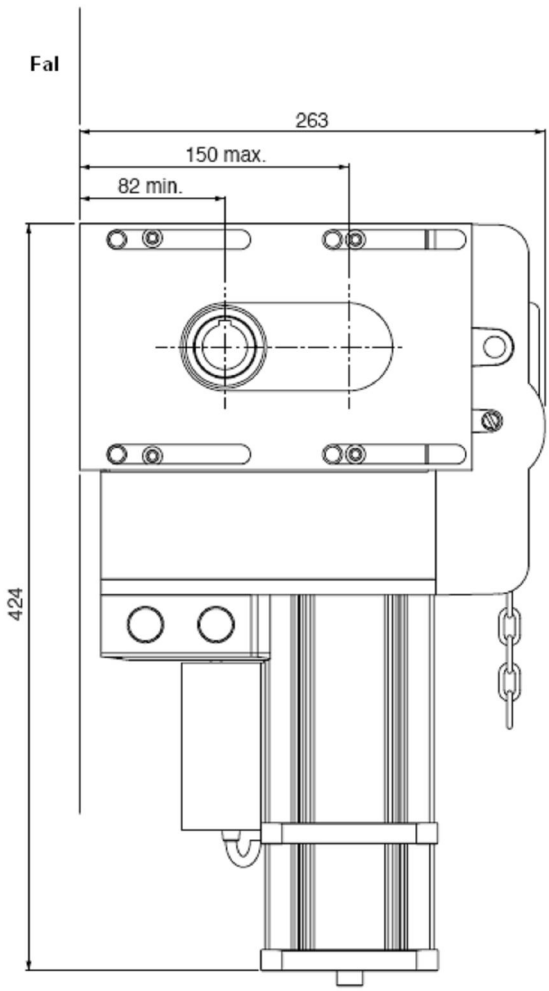
Fal
263
150 max.
82 min.
424

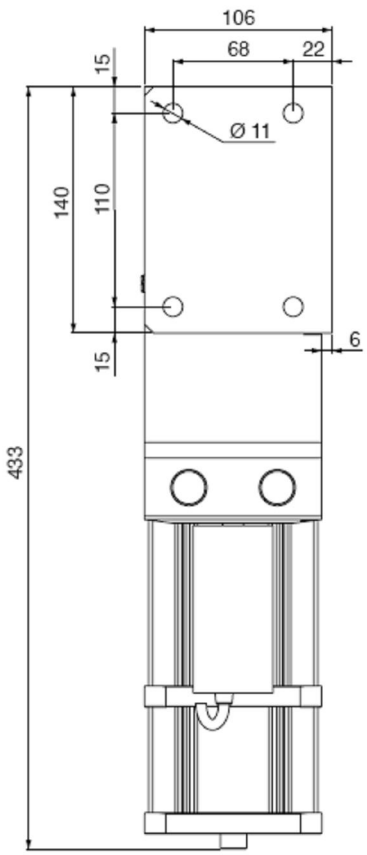
106
68
22
15
Ø 11
140
110
15
6
433

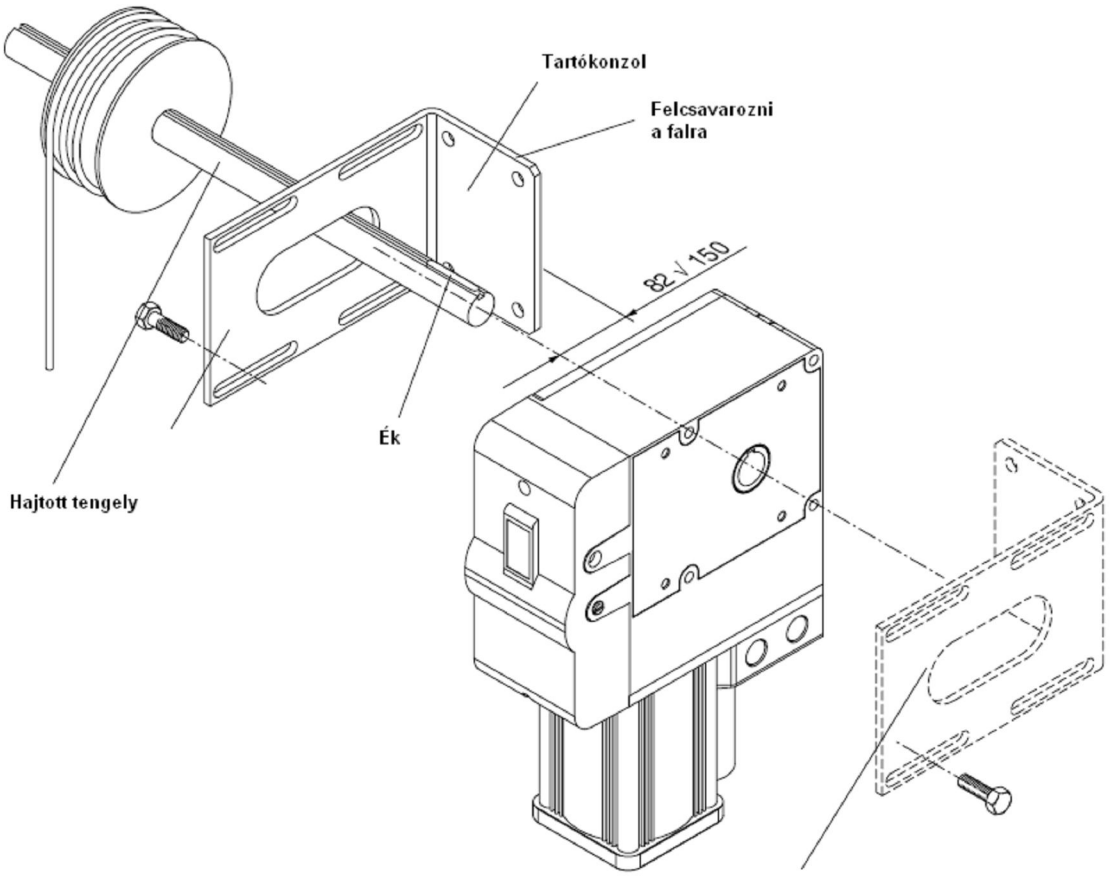
Tartókonzol
Felcsavarozni a falra
82 v 150
Ék
Hajtott tengely

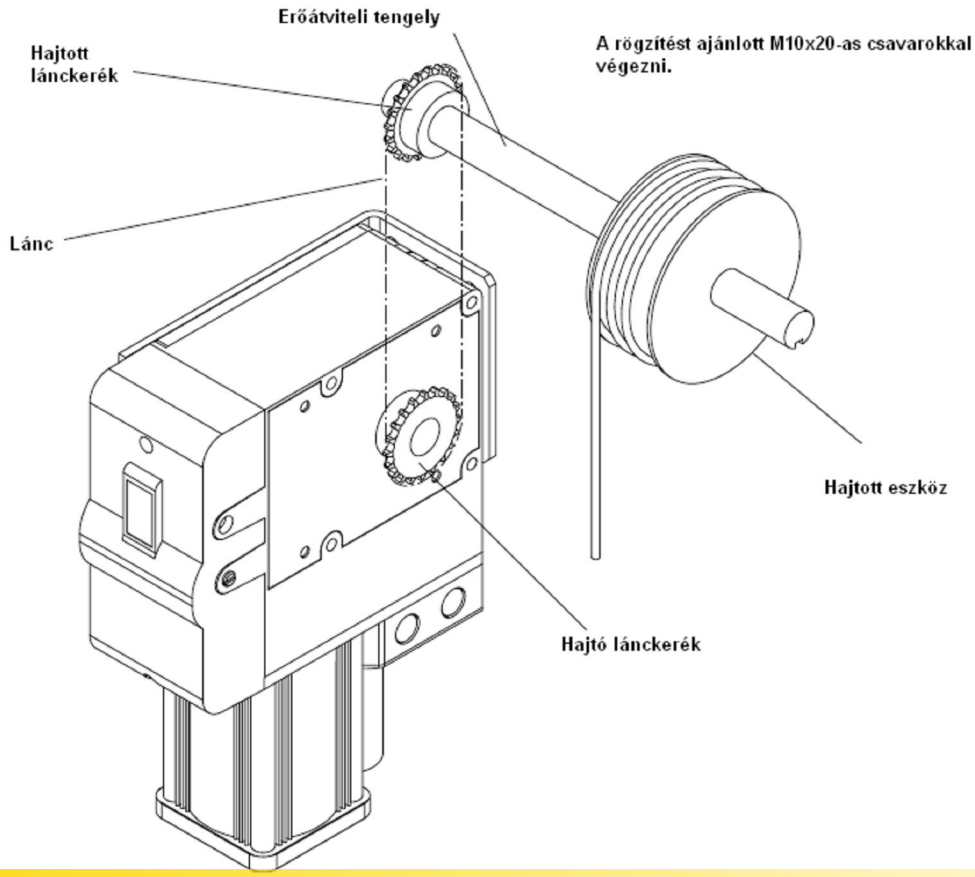
Erőátviteli tengely
Hajtott lánckerék
A rögzítést ajánlott M10x20-as csavarokkal végezni.
Lánc
Hajtott eszköz
Hajtó lánckerék

Bekötések:

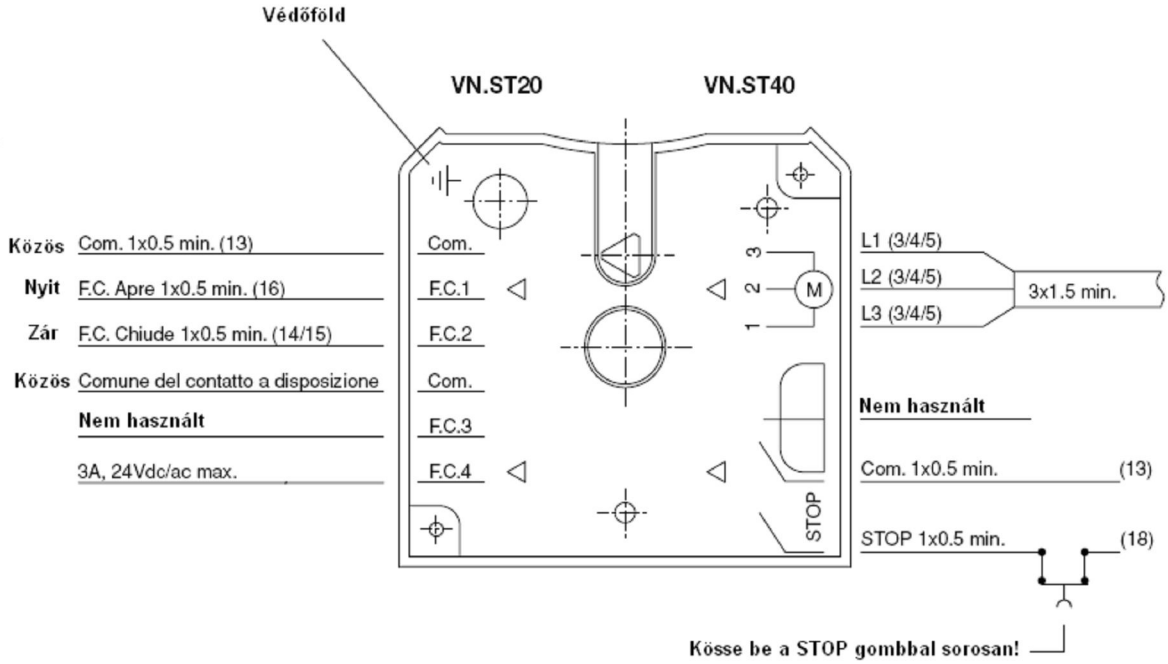
Védőföld
VN.ST20
VN.ST40
Közös Com. 1x0.5 min. (13)
Nyit F.C. Apre 1x0.5 min. (16)
Zár F.C. Chiude 1x0.5 min. (14/15)
Közös Comune del contatto a disposizione
Nem használt
3A, 24Vdc/ac max.
Com.
F.C.1
F.C.2
Com.
F.C.3
F.C.4
3
2
1
M
STOP
L1 (3/4/5)
L2 (3/4/5)
L3 (3/4/5)
3x1.5 min.
Nem használt
Com. 1x0.5 min. (13)
STOP 1x0.5 min. (18)
Kösse be a STOP gombbal sorosan!

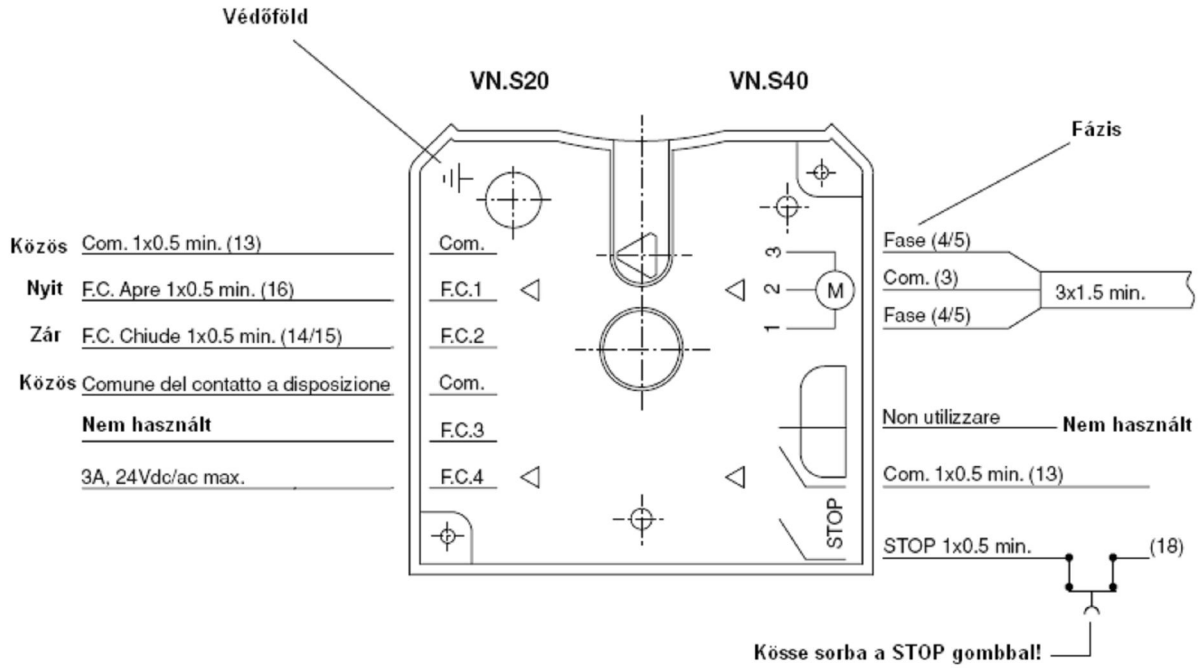
Védőföld
VN.S20
VN.S40
Közös Com. 1x0.5 min. (13)
Nyit F.C. Apre 1x0.5 min. (16)
Zár F.C. Chiude 1x0.5 min. (14/15)
Közös Comune del contatto a disposizione
Nem használt
3A, 24Vdc/ac max.
Com.
F.C.1
F.C.2
Com.
F.C.3
F.C.4
3
2
1
M
STOP
Fázis
Fase (4/5)
Com. (3)
Fase (4/5)
3x1.5 min.
Non utilizzare
Nem használt
Com. 1x0.5 min. (13)
STOP 1x0.5 min. (18)
Kösse sorba a STOP gombbal!

Vágállás kapcsoló kábel színei:

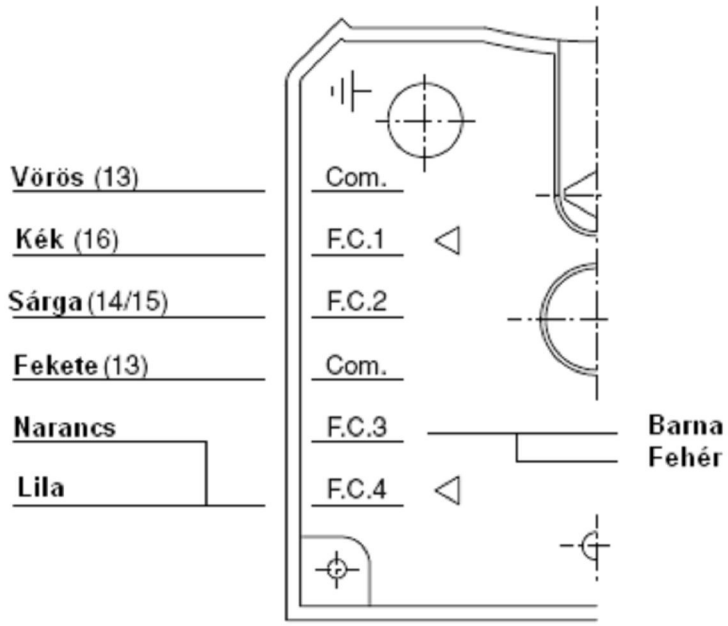

Kapcsolások:

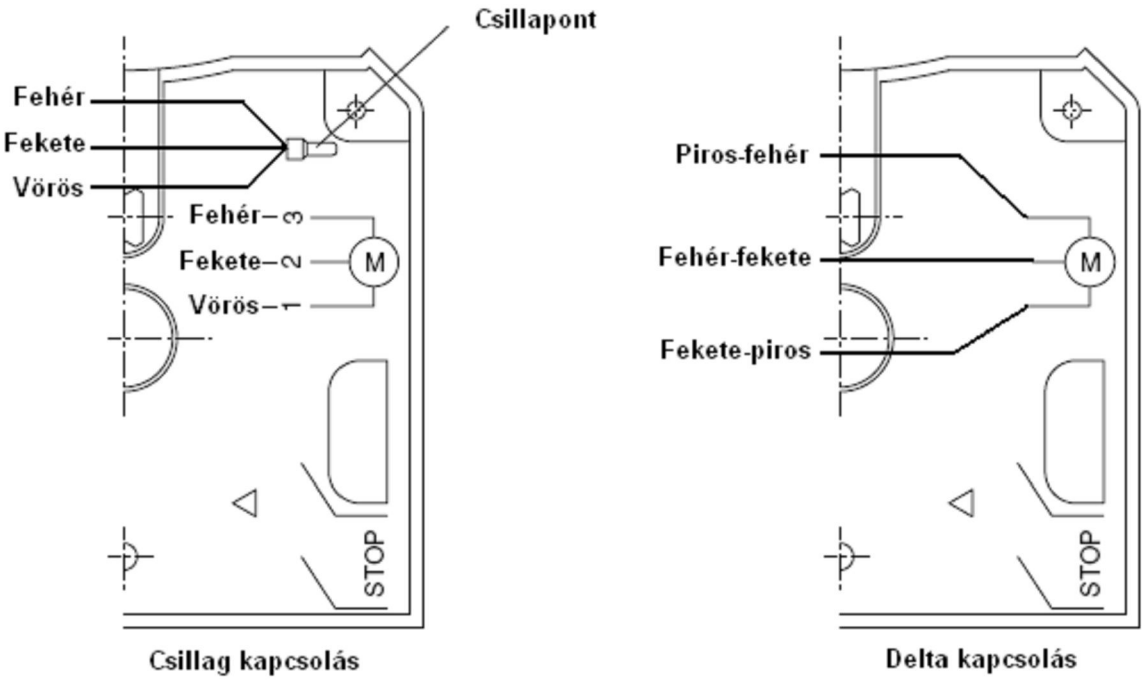

Amennyiben a motor forgásiránya nem jó, cserélje meg bármelyik két fázist!

Végállások beállítása

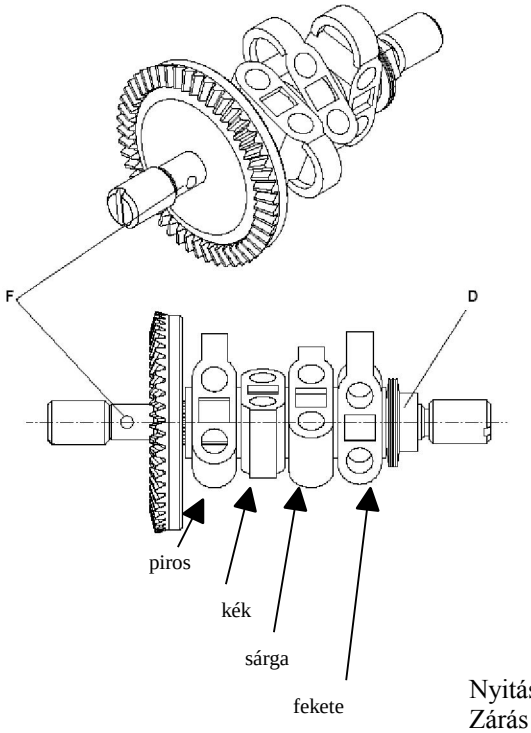

M6 csavar

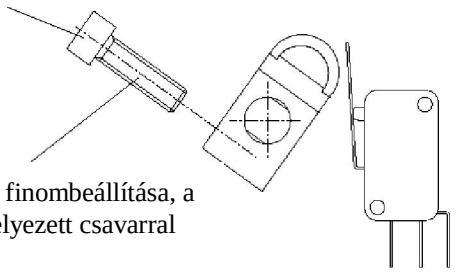

A végállások finombeállítása, a bütykökbe helyezett csavarral

Piros: nyitás elsődleges
Kék: nyitás másodlagos (vészleállító)
Sárga: zárás
Fekete: kiegészítők blokkolása (gumiszegély)

Nyitás végállás beállításakor először a piros, majd a kék kapcsoljon
Zárás végállás beállításakor először a sárga, majd a fekete kapcsol.
Az „F” furatnál akassza meg a tengelyt egy vékony csavarhúzóval,
Oldja ki a „D” anyát, és állítsa be a bütyköket.
Ezután ismét rögzítse az anyát.